

Det finns en risk för fel på tryckladdade pulversläckare tillverkade 2007 och fram till oktober 2008. Felet innebär att ventilspindeln sitter fast och inte kan tryckas ner med avtryckaren. Ventilen kan då inte öppnas och släckaren är obrukbar. Felet har upptäckts på ett mycket litet antal släckare men samtliga släckare tillverkade under aktuell period ska kontrolleras.

Tillämpning och allmän information

Felet kan uppstå på pulverbrandsläckare tillverkade 2007 och fram till och med oktober 2008. Följande modeller berörs:

Dafo typ PD 4 GX
PD 6 G
PD 6 GX
PD 9 G
PD 12 GA
PD 12 G

Primex typ PD 6 G
PD 12GA

Samtliga släckare tillverkade i denna period ska kontrolleras. Kontrollen ska ske vid nästa årliga kontroll.

Släckarens ålder farmgår av stämpling i behållare eller screentryck med uppgift om fabrikskontroll

Vid kontrollen mäts hur stor del av ventilspindeln som sticker upp ovanför ventilhuset. Om den sticker upp för mycket ska avtryckaren bytas.

! OBSERVERA !

Avtryckaren ska bytas till ny modell med separat artikelnummer.

Den känns igen på att den har en tvådelad nedbuktning för spindeln

Efter kontroll och ev åtgärd ska avtryckaren märkas med röd dekal så att det tydligt framgår att kontrollen har skett.

Verktyg och reservdelar

Mätverktyg 15-9120-50
Avtryckare röd 14-1002-38
Avtryckare rostfri .. 14-1002-39
Klisterdekal 15-9201-95
Säkring 15-9201-50

Verktyg och delar tillhandahålls gratis till servicelämnare.


Kontroll och utbyte av avtryckare




1. Dra ur säkerhets sprinten



2. För in mätverktyget för att mäta ventilspindelns höjd

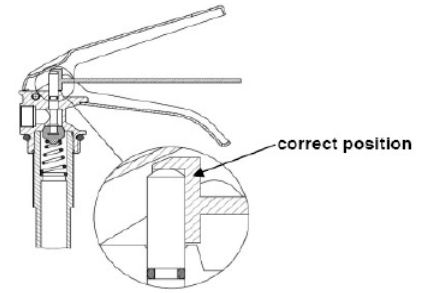

3. Placera verktyget över ventilspindelns

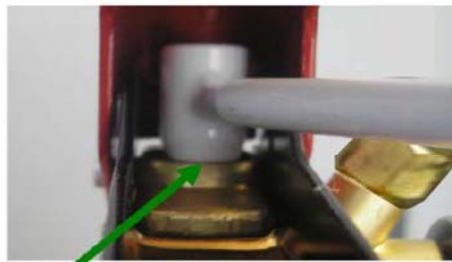

Inget glapp = OK



Glapp = Inte OK



Vid byte av handtag:

5. Slå ur fjäderpinnen med dorn och hammare

4. Kontrollera mellanrum mellan avtryckare och ventil.
Om det är glapp mellan verktyg och ventilhus ska avtryckaren bytas



6. Montera fast den nya avtryckaren



7. Montera säkringssprint



8. Plombera



9. Fäst kontrollmärke på bärhandtagets insida